Rathaus Schortens

Baujahr 1937, Sanierung und Erweiterung 1978

Feststellung

1. Energetischer Mängel / Vorschläge zur Sanierung
2. Funktioneller Mängel / Vorschläge zur Sanierung
3. Konstruktiver Mängel / Vorschläge zur Sanierung
4. Mängel Haustechnik / Vorschläge zur Sanierung

Grundlagen:

Begehung am 28.05.2014

durch

Gemeinde / Hausmeister / Architekt / Fachplaner

Ld. Nr.	Bauteil / Gebäudebereich	Mangel	Zuordnung	Sanierungsvorschlag
Außenbereiche:				
1.	Außenwandkonstruktion umlaufend	bauzeitliche Bauart nach dem jeweiligen Stand der Technik; mit nach heutigem Wissensstand / Stand der Technik nicht auskömmlicher Wärmedämmung, mit großen konstruktiven Wärmebrücken	1. / 3.	neue Außendämmung als Fassadenverkleidung aus Faserzementplatten; Rückbau aller Stahlbeton-Fertigteile; Wärmebrücken können minimiert werden, ausgenommen an Treppen und Rampen
2.	Fensterelemente und Türelemente umlaufend	Rahmenkonstruktion, Pfosten-Riegel-Konstruktion und Verglasung entsprechen zum Großteil nicht den heutigen Anforderungen, Baujahr 1978, keine ausreichenden Fluchtwege	1. / 2. / 3.	Austausch fast aller Fenster- u. Türelemente, teilweise als Pfosten-Riegel-Konstruktion, Überprüfung der Elemente auf Dichtigkeit, Überprüfung der Anforderungen an den Sonnenschutz

Ld. Nr.	Bauteil / Gebäudebereich	Mangel	Zuordnung	Sanierungsvorschlag
3.	Dachflächen (Steildächer)	keine ausreichende Wärmedämmung, unzureichendes Unterdach, Schadstoffanalyse wird empfohlen	1. / 3.	Erneuerung der Dachflächen einschließlich Wärmedämmmaßnahmen, Dampfsperffolie; Erneuerung der Dachflächenfenster; Alternativ: Dämmung der obersten Geschossdecke im Altbau
4.	Dachflächen (Flachdächer)	keine ausreichende Wärmedämmung	1. / 3.	Einbau einer Wärmedämmung mit Dampfsperffolie und Erneuerung der Dachhaut
5.	Decken über Keller / Kriechkeller	Stahlbetondecken, teilweise Ziegeldecken, ohne ausreichende Wärmedämmung, mit konstruktiven Wärmebrücken	1. / 3.	Wärmedämmmaßnahmen unterhalb der Kellerdecken; äußere Perimeterdämmung im Fundamentbereich; es verbleiben Wärmebrücken
6.	Blitzschutz	Blitzschutzanlage	4.	Überprüfung der Blitzschutzanlage; Installation des inneren Blitzschutzes
Innenbereiche:				
7.	Nassbereiche	insgesamt gepflegt, teils veraltet	2.	teilweise Erneuerung der Boden- und Wandbeläge
8.	Barrierefreies WC	entspricht nicht den Vorschriften hinsichtlich Raumzuschnitt und Einrichtung	2.	Neuorganisation und Umbau
9.	Flure / Rettungswege in EG, OG, DG	Flucht- und Rettungswege sind nicht sachgemäß; Brandlasten innerhalb der Rettungswege / notwendigen Flure / Dachgeschoss	2.	Umorganisation / Kompensation in Abstimmung mit Brandschutzkonzept
10.	Zentraler offener Treppenraum	Fehlen einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage; Brüstungshöhe des Treppengeländers zu klein	2. / 3.	Neuorganisation und Umbau
11.	Heizzentrale	Heizungsanlage in Ordnung, Warmwasserbereitung dezentral elektrisch	4.	Einbau von neuer hocheffizienter Pumpe für Kreis Einliegerwohnung; dezentrale Warmwasserbereiter wo möglich demontieren
12.	Heizung	Heizkörper aus unterschiedlichen Baujahren, teils in Heizkörpernischen eingebaut	4.	Teilweise Erneuerung der Heizkörper, dämmen der Heizkörpernischen
13.	Heizung	kein hydraulischer Abgleich	4.	Erneuerung der Thermostatventilunterteile durch voreinstellbare Ventile, Durchführung des hydraulischen Abgleichs

Ld. Nr.	Bauteil / Gebäudebereich	Mangel	Zuordnung	Sanierungsvorschlag
14.	Lüftung	zentrale Abluftanlage der WC-Anlagen abgängig; Einzelraumlüfter ohne Nachlauf; Brandschutz zwischen den Geschossen nicht vorhanden	4.	Ausstattung mit effizienten Einzelraumlüftern über Präsenzmeldung, unter Beachtung der Brandschutzanforderungen
15.	Sanitär	teils veraltete Sanitärobjekte	4.	Erneuerung der Sanitärobjekte; Waschtische in den Büroräumen wenn möglich demontieren
16.	Elektro	Allgemeine E-Installation veraltet und nicht brandschutztechnisch gesichert; Kabeltrassen überfüllt, ungeschottet	4.	In Teilbereichen Neuinstallation von Kabel und Leitungen sowie der entsprechenden Einbaugeräte (Schalter, Steckdosen, Präsenzmelder usw.)
17.	Elektro	Gebäudehaupt- und Unterverteilungen sind teils ohne Fehlerstromschutzschalter sowie ohne Überspannungsschutz ausgerüstet, Verteilung im Laufe der Jahre bis zur Auslastung erweitert, Leitungsquerschnitte und Sicherungsgrößen nicht ausreichend	4.	Montage und Installation der Nutzung angepasster Leitungsnetze und Verteilungen mit getrennten Stromkreisen; der Überspannungsschutz ist nachzurüsten
18.	Elektro	Beleuchtungskörper sind nicht auf Stand der Technik, Verwendung von Glühlampen und Leuchtstofflampen mit ausschließlich manueller Schaltung	4.	Installation von Beleuchtungskörper mit LED und Präsenz-/Tageslichtsteuerung; Erneuerung der Beleuchtung im Außenbereich
19.	Elektro	Wand- und Deckendurchführungen der Elektroinstallation sind nicht brandschutztechnisch verschlossen	4.	Durchführungen sollten umgehend mit reversiblen Brandschutzschaum oder ähnlichem, aber brandschutztechnisch zugelassenem Material verschlossen werden
20.	Elektro	Sicherheitsbeleuchtung nicht vorhanden; Rettungswegepiktogramme mit Einzelbatterien sind abgängig	4.	Schaffung eines autarken Raumes mit F90-Anforderung für die neue Sicherheitsbeleuchtung; Installation von brandabschnittsweise E30-Verkabelung; Einsatz von Sicherheitsleuchten mit LED-Leuchtmittel
21.	Elektro	keine flächendeckende Alarmierung im Gebäude vorhanden, vereinzelt Heimrauchmelder installiert	4.	flächendeckende Alarmierungsanlage mit Möglichkeit zur Verknüpfung mit Hausalarm
22.	Elektro	Brandlasten im gesamten Bereich der Zwischendecken der Flucht- und Rettungswege durch die bestehende Elektroinstallation	4.	Installation einer Brandmeldeanlage als Hausalarmierung im gesamten Gebäude einschl. Rauchmeldern

Ld. Nr.	Bauteil / Gebäudebereich	Mangel	Zuordnung	Sanierungsvorschlag
23.	EDV/WLAN	vorhandene EDV-Verkabelung zwischen Serverraum und Unterverteilern ist veraltet und abgängig; kein WLAN-Netz vorhanden	4.	flächendeckendes WLAN-Netz und neue EDV-Verkabelung mit Datendosen; etagenweise Anordnung von Unterverteilern

Es wird dringend empfohlen, vor Ausarbeitung des Sanierungskonzeptes für das Rathaus ein Brandschutzgutachten durchzuführen.
Die gebäudetechnische Ausstattung wurde von den Fachplanern bewertet.

aufgestellt MRO, 14.08.2014